



- EN** Assembly and wiring of SIRCO PV.
- FR** Montage et câblage des SIRCO PV.
- ES** Montaje y conexión de los SIRCO PV.

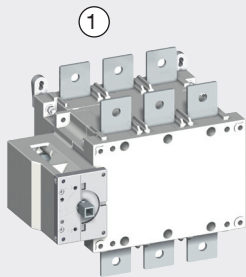


**275A** : 26PV6026  
**315A** : 26PV6032  
**400A** : 26PV6042  
**500A** : 26PV6052

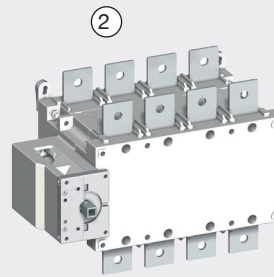

**630A** : 26PV8064

**Switch and accessories**  
**L'interrupteur et ses accessoires**  
**El interruptor y sus accesorios**

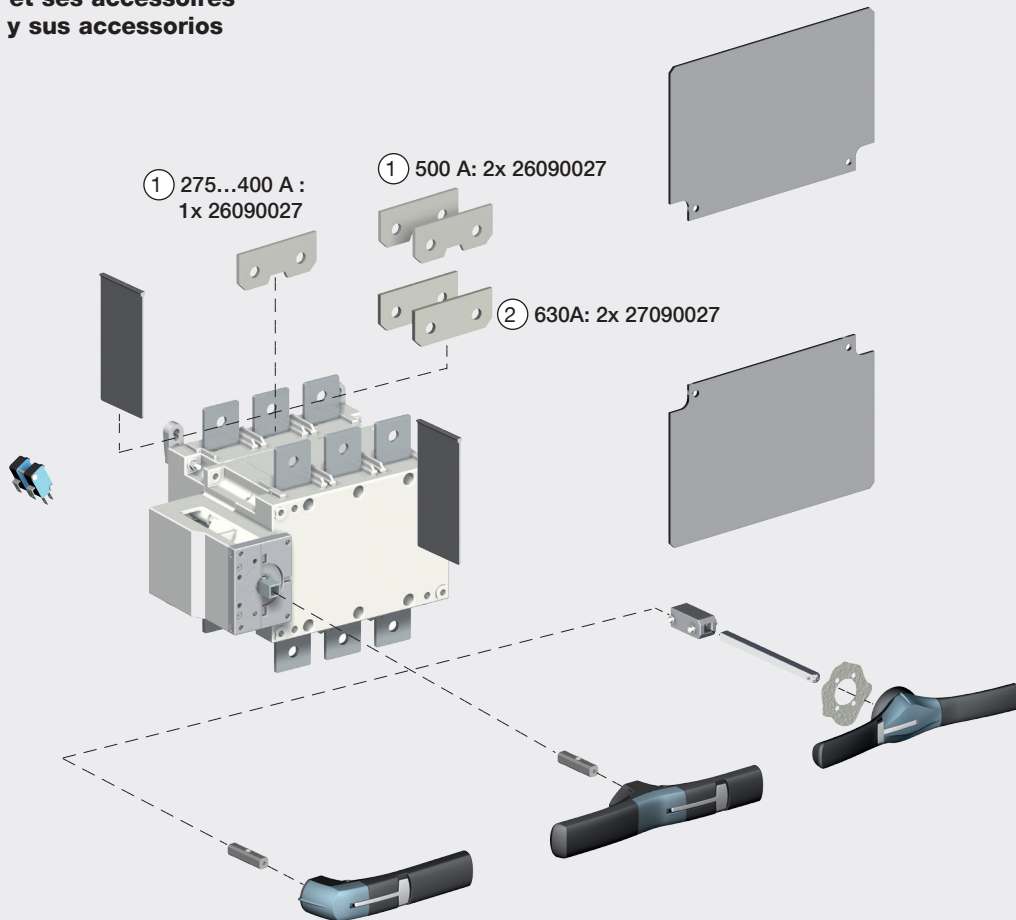

**⚠ DANGER / DANGER / PELIGRO**

**HAZARDOUS VOLTAGE.** This equipment must be installed and serviced only by qualified electrical personnel. Turn off all power supplying this equipment before working on or inside equipment. Always use a properly rated voltage sensing device to confirm power is off. Replace all devices, doors, and covers before turning on power to this equipment. **Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.**

**TENSION DANGEREUSE.** L'installation et l'entretien de cet appareil ne doivent être effectués que par du personnel qualifié. Coupez l'alimentation de cet appareil avant d'y travailler. Utilisez toujours un dispositif de détection de tension à valeur nominale approprié pour confirmer que toute alimentation est coupée. Remplacez tous les dispositifs, les portes et les couvercles avant de mettre cet appareil sous tension. **Si ces précautions ne sont pas respectées, cela entraînera la mort ou des blessures graves.**

**TENSION PELIGROSA.** Solamente el personal de mantenimiento eléctrico especializado deberá instalar y prestar servicios de mantenimiento a este equipo. Desenergice el equipo antes de realizar cualquier trabajo en él. Siempre utilice un dispositivo detector de tensión adecuado para confirmar la desenergización del equipo. Vuelva a colocar todos los dispositivos, las puertas y las cubiertas antes de energizar este equipo. **El incumplimiento de estas precauciones podrá causar la muerte o lesiones serias.**

**PRESENCE OF MAGNET**



Keep a minimum distance (>4in / 10cm) from medical equipments, inclusive pacemakers and other medical implants.

**PRÉSENCE D'AIMANT**



Maintenir une distance minimale (> 4in / 10cm) avec tous les équipements médicaux, incluant les pacemakers et autres implants actifs

**PRESENCIA DE MAGNETISMO**



Deje una distancia mínima (> 4in / 10cm) con equipos médicos, incluso marcapasos y otros implantes médicos.





547444B

Keep the instruction sheet, it is necessary for the mounting of the accessories.  
 Ne jetez pas cette notice : elle sera nécessaire pour le montage des accessoires.  
 No tirar ésta noticia, porque es necesaria para el montaje de los accesorios.

①



26PV6026  
26PV6032  
26PV6042  
26PV6052

Dual dimensions in/mm  
Double dimensions in/mm  
Doble dimensiones in/mm



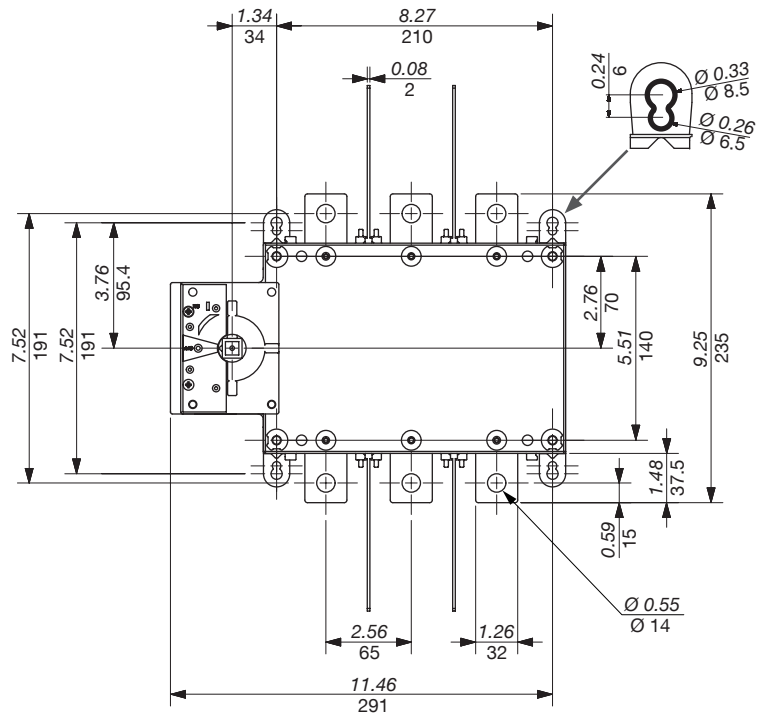
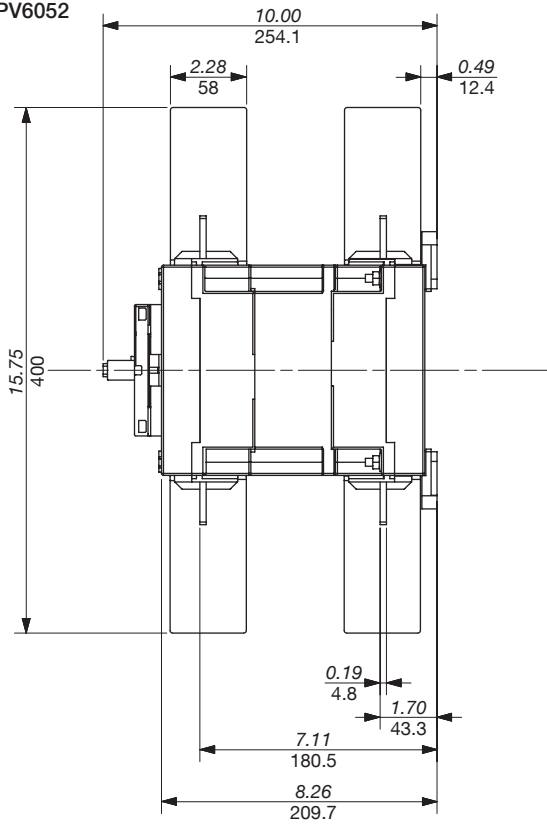


②

26PV8064

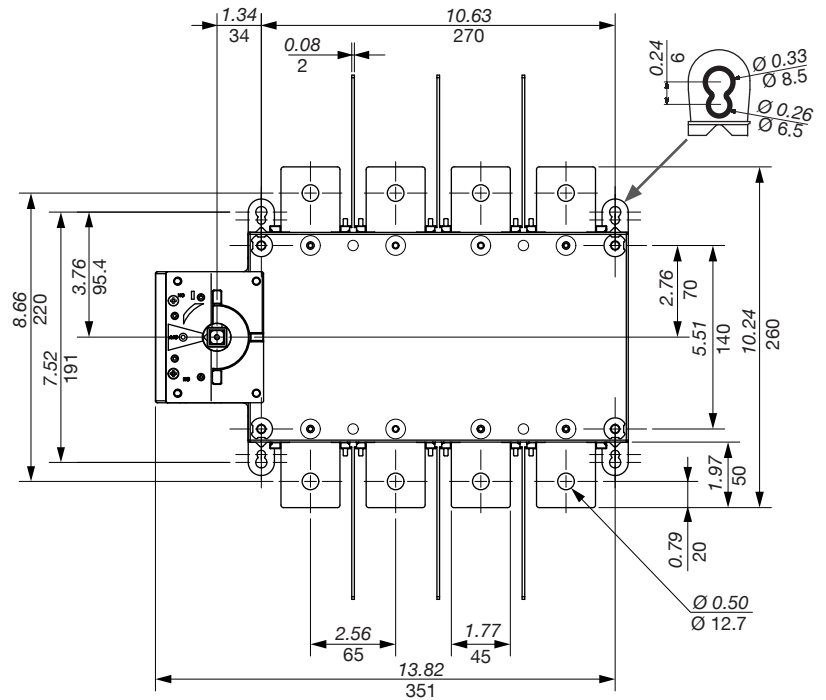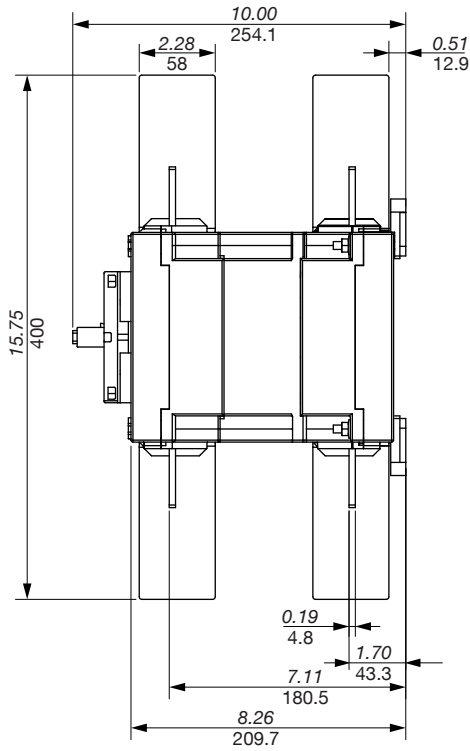

Mounting orientation  
Sens de montage  
Sentido de montaje

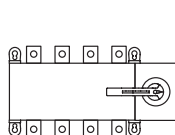

**POLE CONNECTION IN SERIES**

**! COMPULSORY**

6 poles products could also be used at an operated voltage of 1500Vdc, using 6 poles wired in series, the front poles and the back poles respectively for one polarity.  
8 poles products could also be used at an operated voltage of 1500Vdc, using 8 poles wired in series, the front poles and the back poles respectively for one polarity.

**RACCORDEMENT EN SERIE**

**! OBLIGATOIRE**


Les produits avec 6 pôles peuvent aussi être utilisés à une tension d'emploi de 1500Vdc en connectant les 6 pôles en série. Les pôles à l'avant de l'appareil pour une polarité, les pôles à l'arrière pour l'autre polarité.  
De même les produits avec 8 pôles peuvent être utilisés à une tension d'emploi de 1500Vdc en connectant les 8 pôles en série. Les pôles à l'avant de l'appareil pour une polarité, les pôles à l'arrière pour l'autre polarité.

**CONEXIÓN DE LOS POLOS EN SERIES**

**! OBLIGATORIO**

También se pueden utilizar los productos de 6 polos a una tensión de funcionamiento de 1500 Vdc, si se conectan los 6 polos en serie: los polos en la parte frontal del equipo en una polaridad y los polos en la parte posterior en la otra polaridad.  
De la misma manera, se pueden utilizar los productos 8 polos a una tensión de funcionamiento de 1500Vdc, si se conectan los 8 polos en serie: los polos en la parte frontal del equipo en una polaridad y los polos en la parte posterior en la otra polaridad.


1500 Vdc

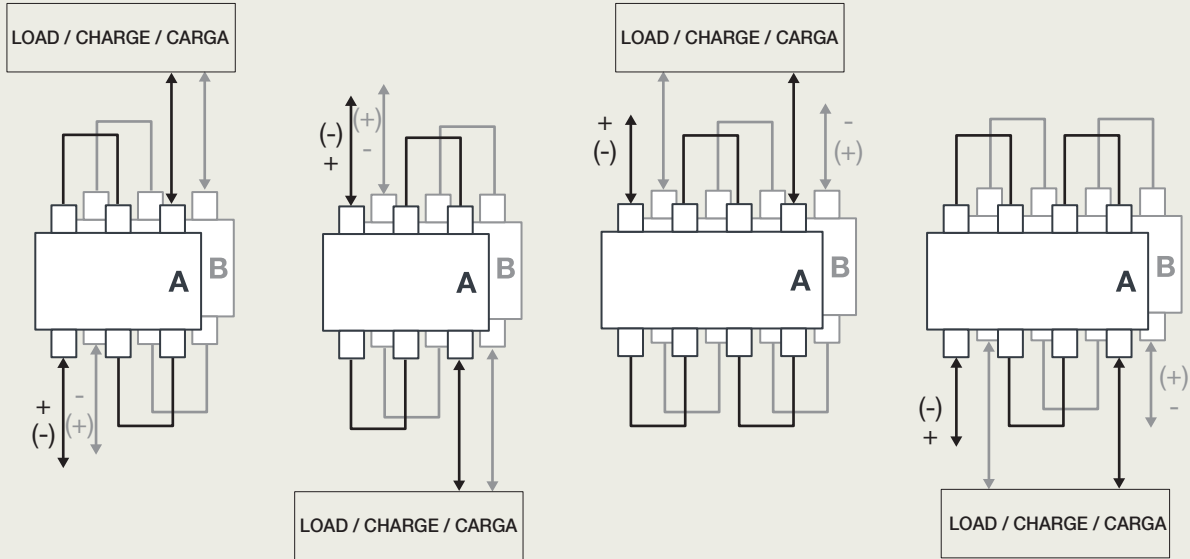

Same bridging bar setup for front and back circuits.  
Même configuration de barres de pontage pour les circuits avants et arrières.  
Igual barra de puente de configuración de circuitos delanteros y traseros.

**Connection / Raccordement / Conexión**

		Nominal Cu cable section Section nominale câbles rigides Cu Sección máx. de cables de cobre rígidos	Maximum Cu busbar width Largeur max. barre Cu Largo máx. (barra cobre)	Min./Max. tightening torque Couple de serrage min./max. Par de apriete mini./maxi. *	
26PV3026	275 A	185 mm <sup>2</sup>	1.57 in / 40 mm	354.04 lb.in / 40 Nm	398.30 lb.in / 45 Nm
26PV3032	315 A	185 mm <sup>2</sup>	1.57 in / 40 mm	354.04 lb.in / 40 Nm	398.30 lb.in / 45 Nm
26PV3041	400 A	240 mm <sup>2</sup>	1.57 in / 40 mm	354.04 lb.in / 40 Nm	398.30 lb.in / 45 Nm
26PV3051*	500 A	2 x 150 mm <sup>2</sup>	1.57 in / 40 mm	354.04 lb.in / 40 Nm	398.30 lb.in / 45 Nm
26PV4063*	630 A	2 x 185 mm <sup>2</sup>	1.57 in / 40 mm	354.04 lb.in / 40 Nm	398.30 lb.in / 45 Nm

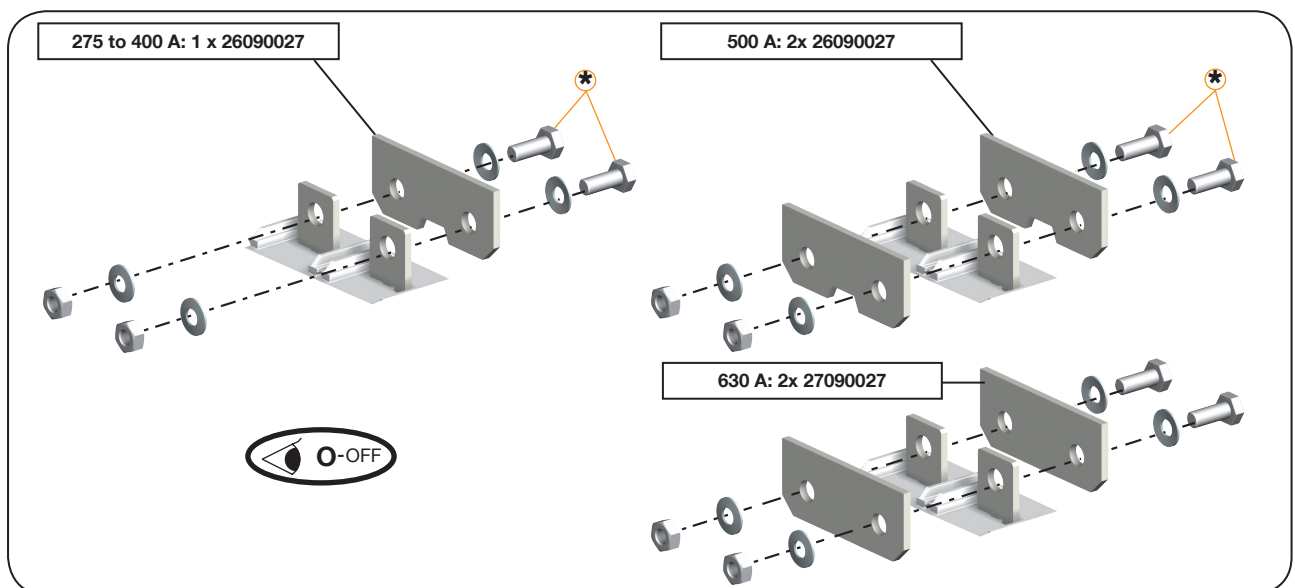


**!** SIRCO PV devices are certified including SOCOMEC bridging bar accessories only. For other associations please ensure to contact SOCOMEC in advance to receive approval. SOCOMEC decline all responsibility when these instructions are not followed.

Les appareils SIRCO PV sont validés uniquement avec les accessoires de pontage SOCOMEC. Pour une autre association, veuillez nous contacter pour une validation préalable. Dans le cas contraire, nous déclinons toute responsabilité.

Únicamente los accesorios de puentado SOCOMEC son validos para los commutadores SIRCO PV. Para toda otra asociación, ponerse en contacto con nosotros para validación. En caso contrario, declinamos toda responsabilidad.

**Direct operation**  
**Commande directe**  
**Mando para accionamiento directo**

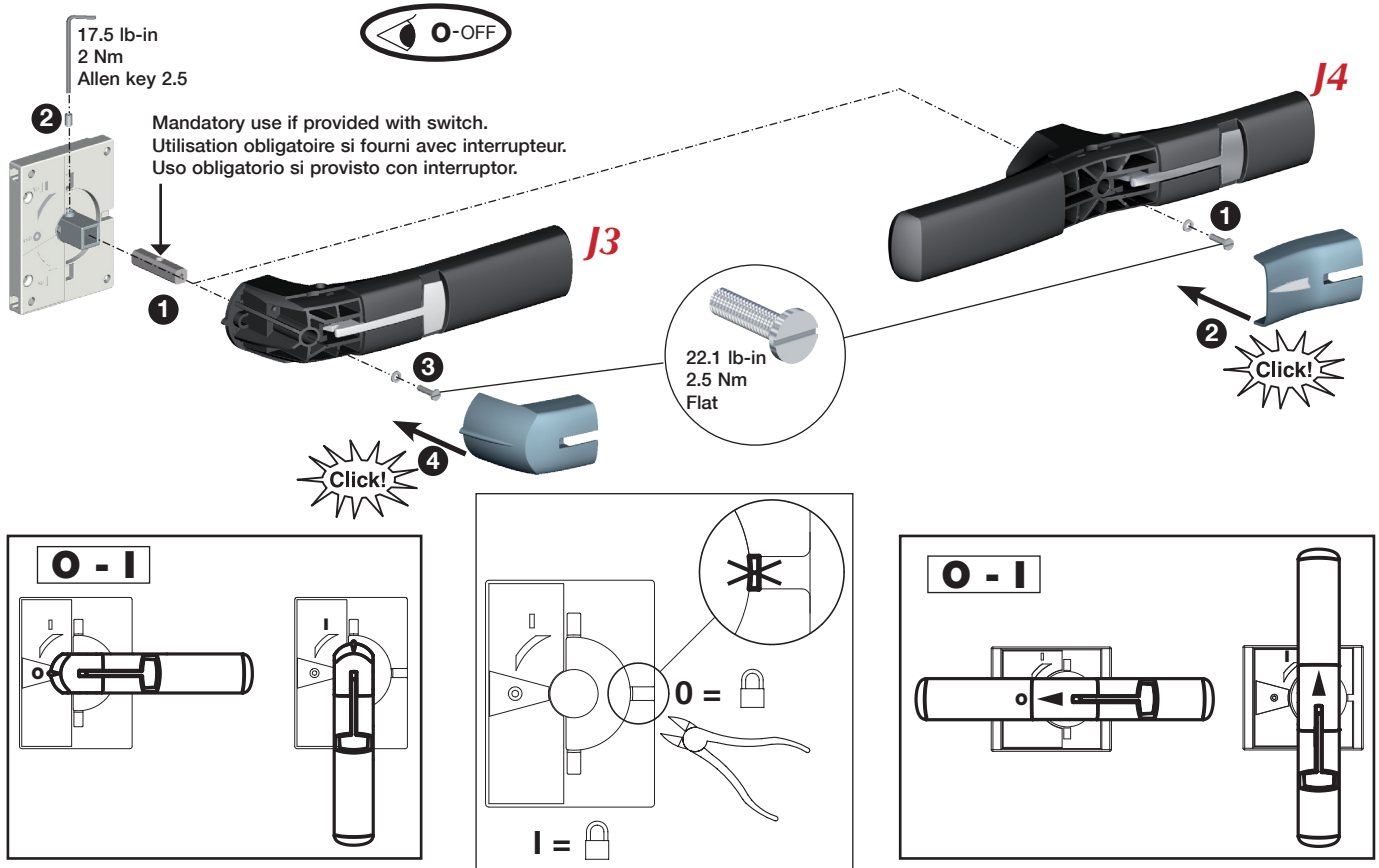


**Padlocking the handle - Direct operation**  
**Cadenassage de la poignée - Commande directe**  
**Bloqueo del mando - mando directo**


min. Ø 0.19 in / Ø 5 mm  
max. Ø 0.31 in / Ø 8 mm

min. Ø 0.19 in / Ø 5 mm  
max. Ø 0.31 in / Ø 8 mm



IF NECESSARY : COVER DISMANTLING  
 SI NECESSAIRE : DEMONTAGE CAPOT  
 SI NECESARIO : DESMONTAR LA CUBIERTA

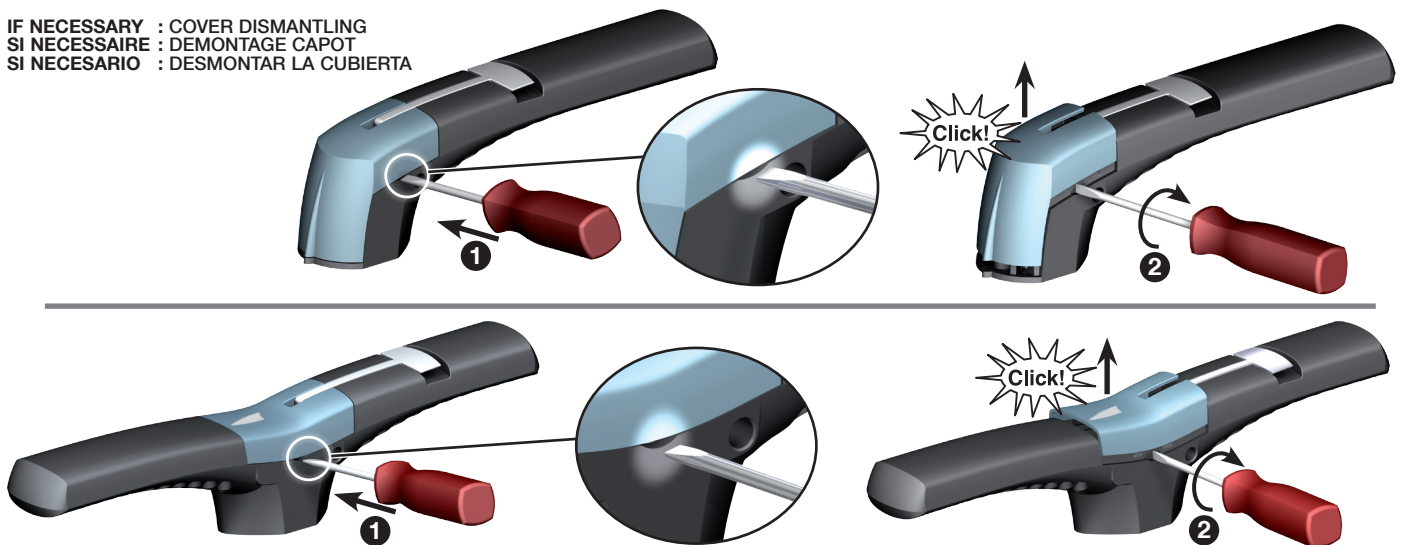


**Front operation**  
**Commande frontale**  
**Mando frontal**

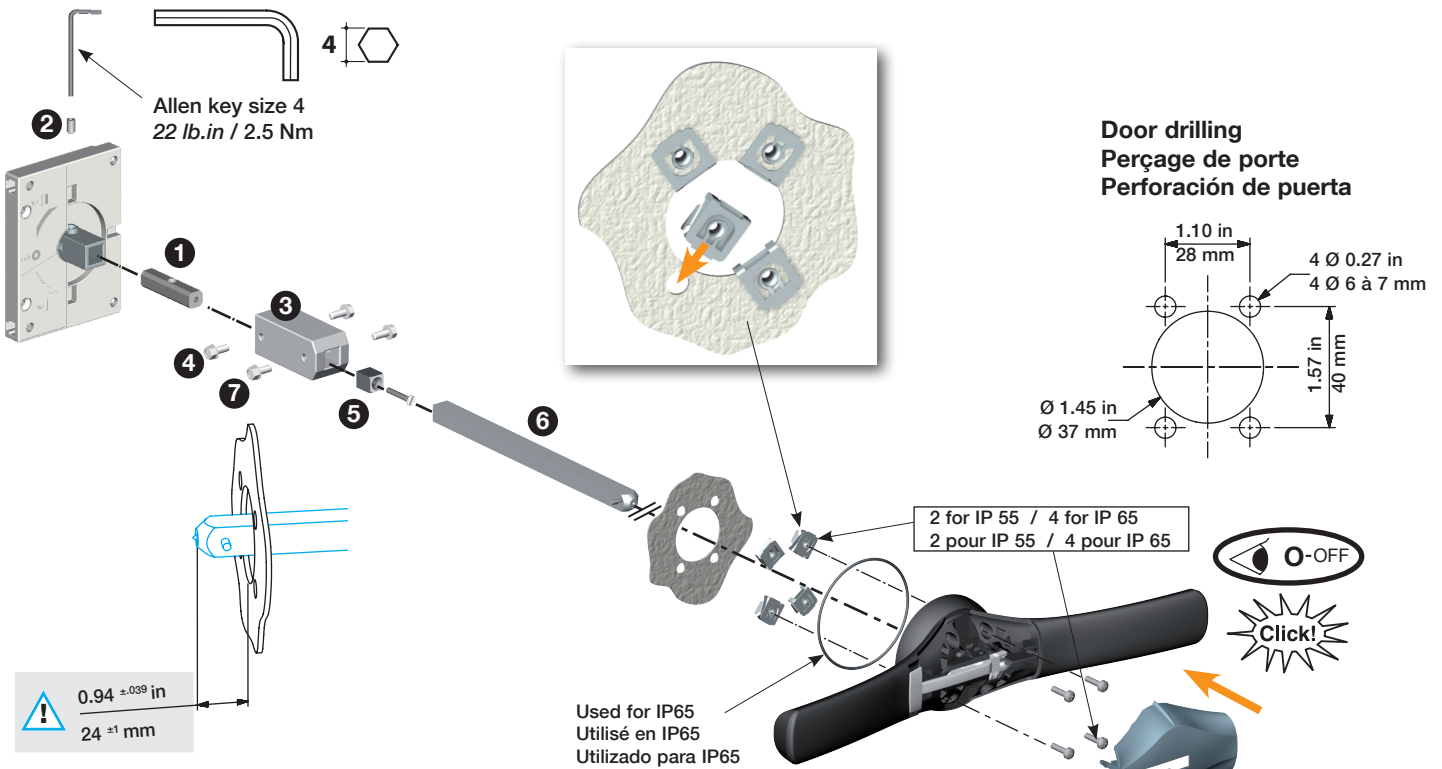


**Padlocking position**  
**Position cadenassage**  
**Posición de bloqueo**

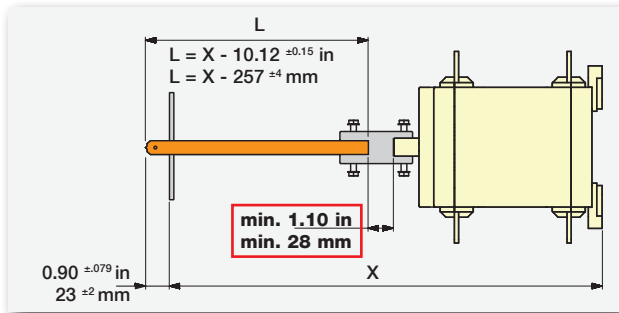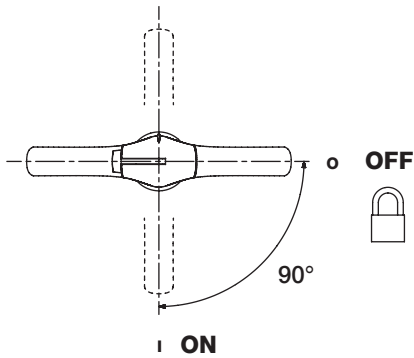


**Door drilling**  
**Perçage de porte**  
**Perforación de puerta**

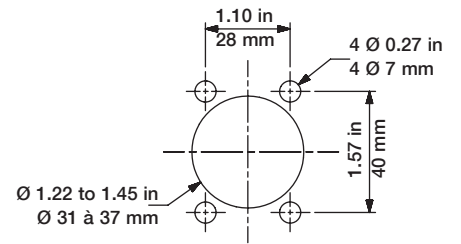

IF NECESSARY  
 SI NECESSAIRE  
 SI NECESARIO

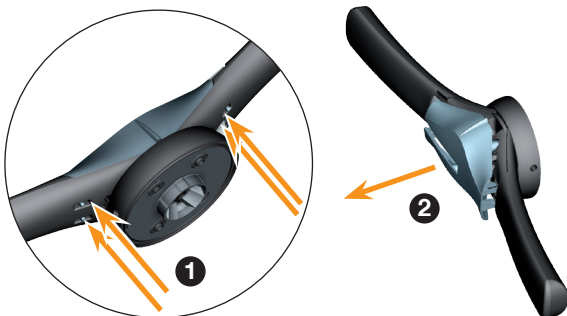


**Padlocking the handle - Front operation**  
**Cadenassage de la poignée - Commande frontale**  
**Bloqueo del mando - Mando frontal**

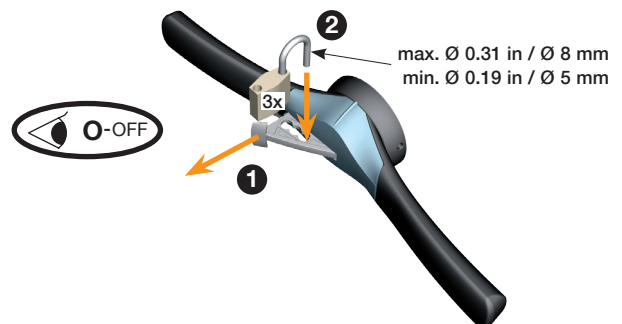


# Defeating the interlock in ON position / Déverrouillage de porte en position I Desbloqueo de la puerta en posición I

⚠ DANGER / DANGER / PELIGRO		
<p><b>HAZARDOUS VOLTAGE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Disconnect all power before servicing.</li> <li>Be sure enclosure is closed securely before operating device.</li> <li>Testing of live equipment should only be performed by qualified service personnel in accordance with local regulations.</li> </ul> <p>Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.</p>	<p><b>TENSION DANGEREUSE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Couper l'alimentation avant intervention.</li> <li>S'assurer de la fermeture du coffret avant manoeuvre de l'appareil.</li> <li>Les essais des équipements sous tensions ne doivent être effectués que par du personnel qualifié.</li> </ul> <p>si ces précautions ne sont pas respectées cela entraînera la mort ou des blessures graves.</p>	<p><b>TENSION PELIGROSA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Desenergice el equipo antes de una itervención.</li> <li>Asegurarse del cierre de la caja antes de manipular el equipo.</li> <li>Solamente el personal especializado debera probar los equipos sobre tension.</li> </ul> <p>El incumplimiento de estas precauciones podrá causar la muerte o lesiones serias.</p>

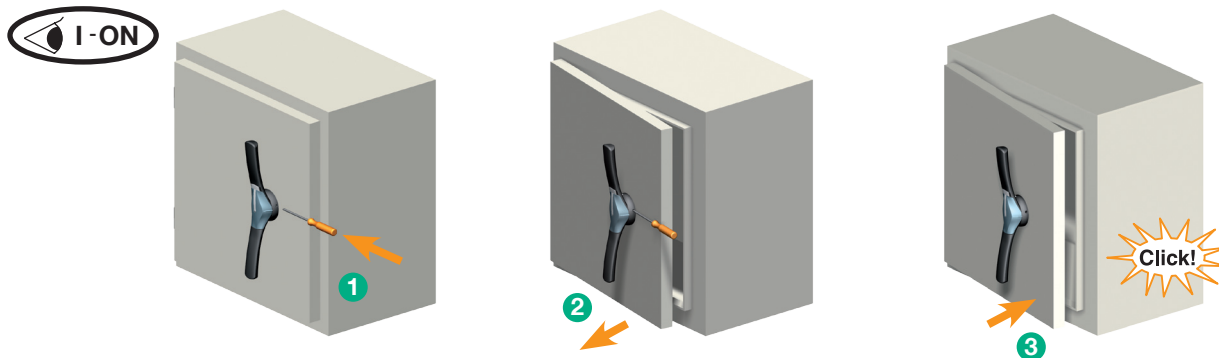

## Mounting of terminal covers Montage des capots Montaje de los Cubrebornes

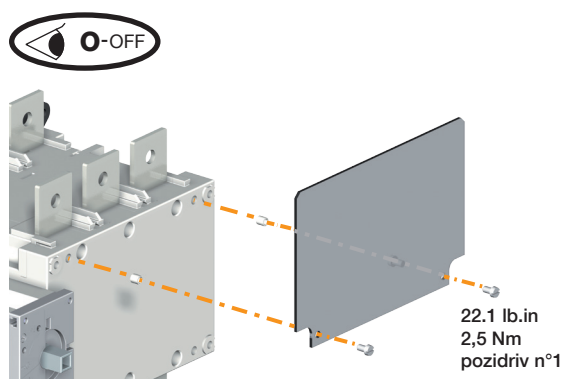

## Mounting of auxiliary contacts Montage des contacts auxiliaires Montaje de los contactos auxiliares

